

### **Правила эксплуатации и ухода за мебелью.**

Сохранность эксплуатационных и эстетических качеств мебели зависит от соблюдения условий ее хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой +10°C и относительной влажностью воздуха 65±15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывает ускорение старения защитно-декоративного покрытия, а также деформации мебельных щитов.
2. Следует оберегать мебель от механических повреждений, попадания на ее поверхность воды, растворителей, щелочей, кислот. При случайному попадании жидкостей немедленно вытереть облитое место мягкой тканью. Пыль с поверхности изделия удалять сухой фланелевой тканью.
3. Во избежание перекосов, двери изделия постоянно держать закрытыми. Затрудненное запирание или неплотное прилегание вследствие неровностей пола устраниют путем подкладывания мелких прокладок под корпус изделия с правой или левой стороны.

### **Гарантии изготовителя.**

1. Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности изделия и отсутствии механических повреждений.
2. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении и эксплуатации, предприятие-изготовитель ответственности не несет.
3. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ГОСТом, в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении покупателем правил эксплуатации изделий мебели.
4. В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи комплектующих элементов следует обратиться в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека или на предприятие-изготовитель.
5. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

### **Рекомендации по сборке.**

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и убедиться в правильности полученных вами комплектующих деталей и наличии крепежной фурнитуры.  
Для сборки и установки изделия необходимо иметь отвертки с плоским и крестовым шлицем, молоток и при необходимости твердые прокладки. Во избежание повреждений деталей, сборку рекомендуется производить на упаковочной таре.  
Начинать сборку следует с установки крепежной и лицевой фурнитуры по отверстиям, сделанным на деталях. Затем установить все стяжки или, прилагаемую согласно приложению, фурнитуру на вертикальные стенки. После чего следует приступить к сборке каркаса изделия. Закончив сборку каркаса, проверить его прямоугольность по диагоналям, при их равенстве закрепить задние стенки.

**При правильной эксплуатации и уходе средний срок службы 5 лет.**

Адрес изготовителя: Россия, 440015, г. Пенза, ул. Союз "Победы", дом 12;

тел.: (841-2) 233-044, 233-045.


Упаковщик \_\_\_\_\_

Дата выпуска «\_\_\_\_» 20\_\_ г.

Подпись ОТК

Дата продажи «\_\_\_\_» 20\_\_ г.

Подпись

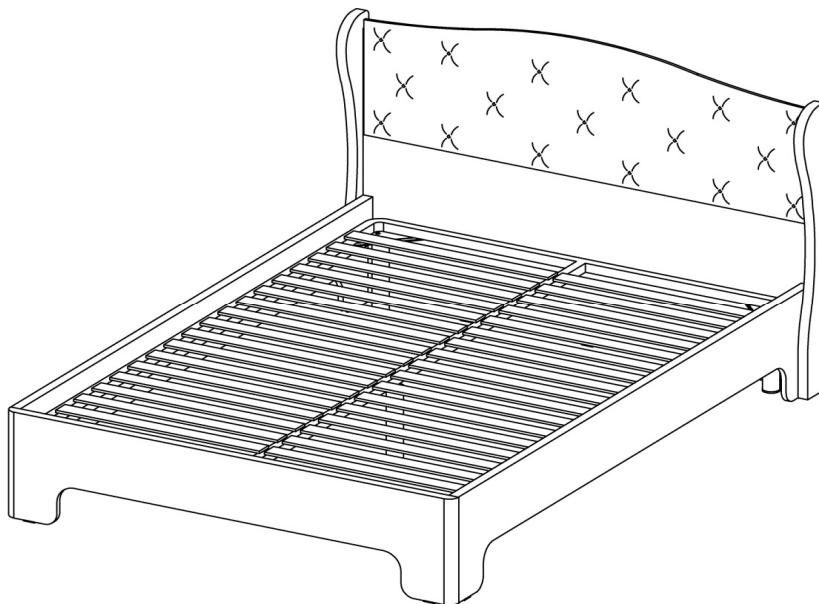


**KP-1703**

**Габаритные размеры (ВxШxГ), мм: 1015 x 1740 x 2077**

**Паспорт изделия**

**Шаг 1.**

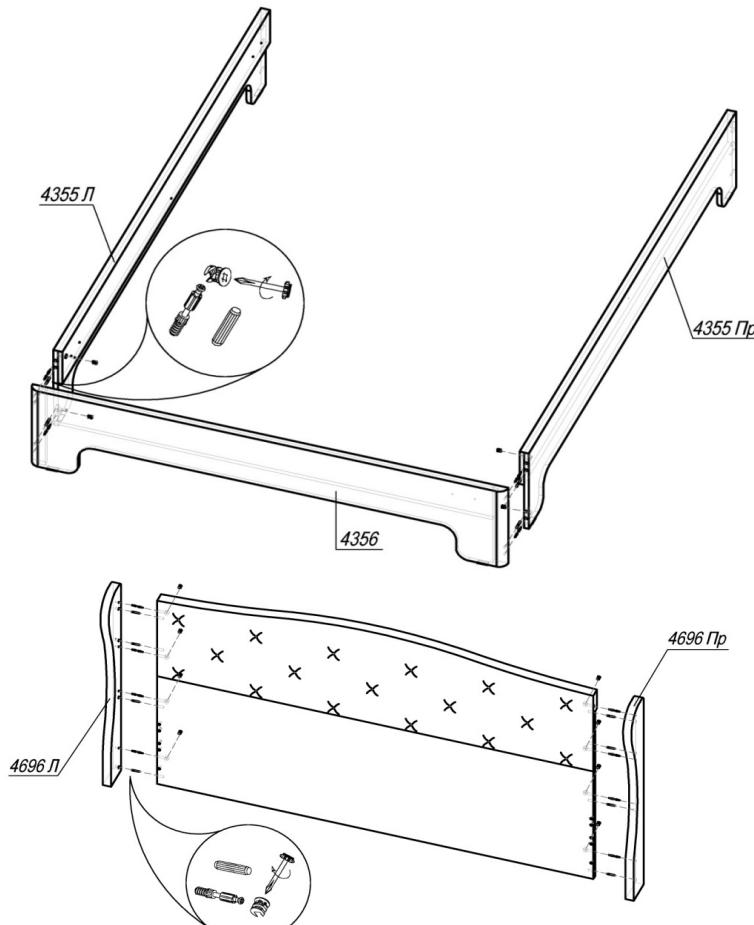

**ШАГ 1.** К бокам прибить подплатники гвоздями 2x20. Подготовить бок 4356 к сборке: вставить 4 штока эксцентрика (в отверстия Ø5 мм) и 4 шканта (в отверстия Ø8 мм). Соединить с боками 4355Л и 4355Пр, установить эксцентрик Minifix (по 2 шт в деталь) и закрепить шток эксцентрика. Вставить в бока 4696Л и 4696Пр по 4 штока эксцентрика (в отверстия Ø5 мм) и 4 шканта (в отверстия Ø8 мм), соединить с щитом. Установить эксцентрик Minifix (8 шт) и закрепить шток эксцентрика.

**Внимание покупателя!**

1. Упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
2. Для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
3. Возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
4. Ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны несущественные изменения в конструкции.
5. По истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

| Место №1 Щит 4697              |              |      |      |          |      |      |
|--------------------------------|--------------|------|------|----------|------|------|
| в сборе                        | 4562 Щит     | 1    | 1676 | 900      | L1   |      |
|                                | 4697 Подушка | 1    | 1660 | 460      |      | фрез |
| ОБЪЕМ                          |              |      |      |          |      |      |
| Место №2 Бока 4696             |              |      |      |          |      |      |
| 4696Л Бок 32мм                 | 1            | 953  | 130  | L2L2W2W1 | фрез |      |
| 4696Пр Бок 32мм                | 1            | 953  | 130  | L2L2W2W1 | фрез |      |
| ОБЪЕМ                          |              |      |      |          |      |      |
| Место №3 Бока 4356             |              |      |      |          |      |      |
| 4355Л Бок 32мм                 | 1            | 2012 | 350  | L2L2     | фрез |      |
| 4355Пр Бок 32мм                | 1            | 2012 | 350  | L2L2     | фрез |      |
| 4356 Бок 32мм                  | 1            | 1678 | 350  | L2L2     | фрез |      |
| ОБЪЕМ                          |              |      |      |          |      |      |
| Место №4 Ан.решетка КР 1,6x2,0 |              |      |      |          |      |      |
| Ортопедическая решетка КР      | 1            | 1600 | 2000 |          |      |      |
| Место №5 Фурнитура             |              |      |      |          |      |      |


### Фурнитура

| Эскиз | Наименование материала  | Ед. изм. | Расчетное количество |
|-------|---|----------|----------------------|
|       | Гвоздь 2x20   | шт       | 18                   |
|       | Евровинт 6x50   | шт       | 6                    |
|       | ЕвроКлюч  | шт       | 1                    |
|       | Заглушка Ф8   | шт       | 4                    |
|       | Заглушка под евровинт   | шт       | 6                    |
|       | Заглушка под эксцентрик   | шт       | 12                   |
|       | Заглушка самоклеющаяся  | шт       | 14                   |
|       | Кронштейн угловой (стяжка кроватная) СК-01                                    | шт       | 4                    |
|       | Опора M-245 регулируемая (КР)+Болт для крепления ног к стяжке кроватной СК-01 | шт       | 5                    |
|       | Подпятник   | шт       | 9                    |
|       | Саморез 4x16 прессшайба для крепления стяжки кроватной СК-01 к бокам кровати  | шт       | 24                   |
|       | Шкант 8x30  | шт       | 16                   |
|       | Шток эксцентрика 45 мм  | шт       | 12                   |
|       | Эксцентрик Minifix  | шт       | 12                   |

### Фурнитура в цех


|  |                           |    |   |
|--|---------------------------|----|---|
|  | Стяжка межсекционная 5x16 | шт | 6 |
|--|---------------------------|----|---|

### Шаг 2.

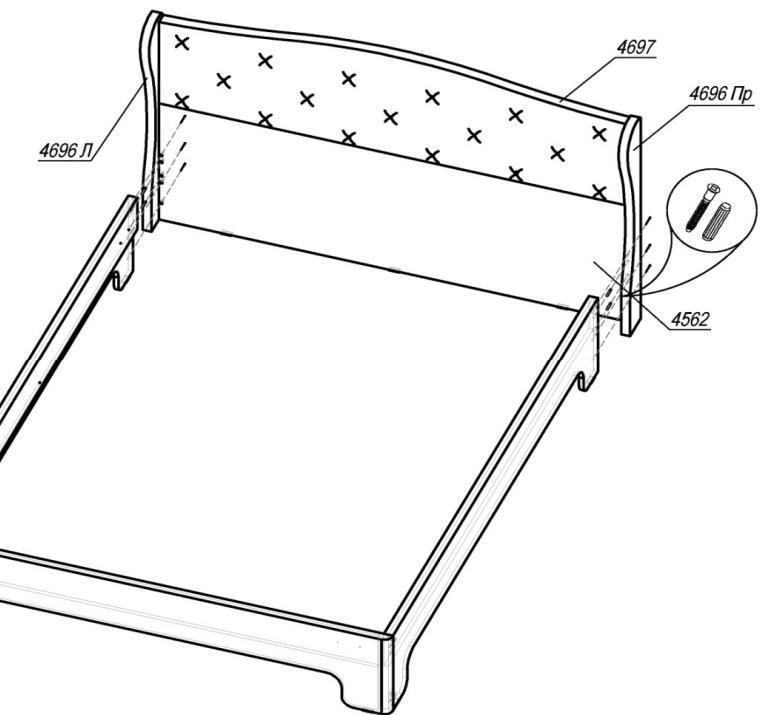


ШАГ 2. К щиту прибить подпятники гвоздями 2x20. Вставить в бока 4355Л и 4355Пр по 2 шканта (в отверстия Ø8 мм). Соединить с щитом, зафиксировать с помощью 6 евровинтов.

Шаг 3.

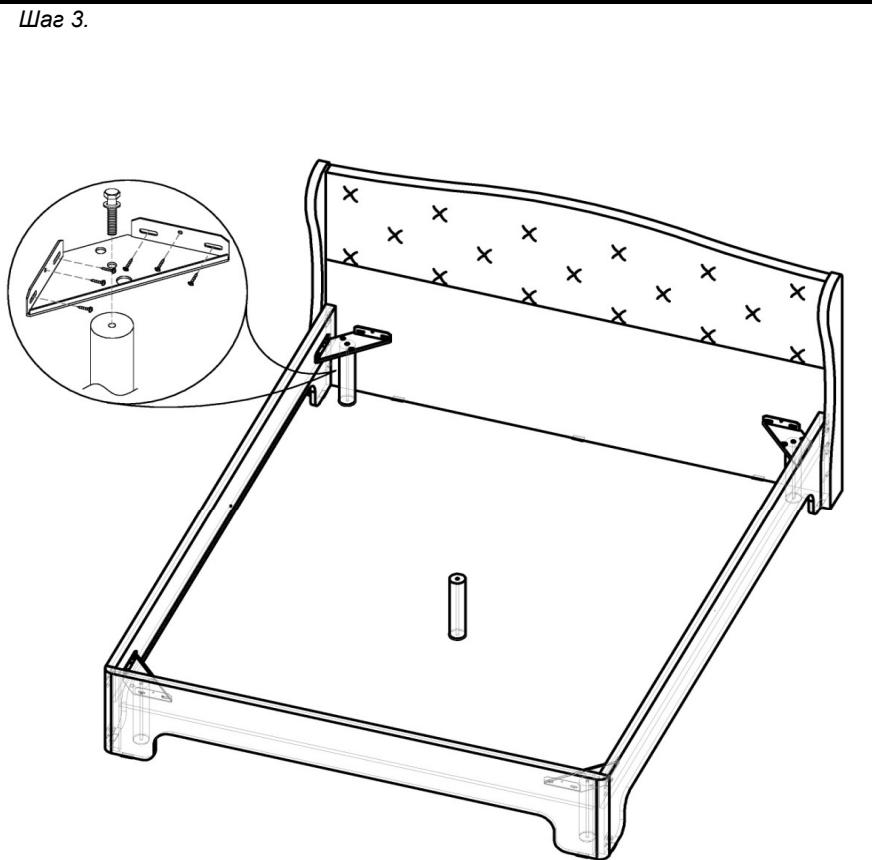

ШАГ 3. Стягнуть боки 4356, 4355Л, 4355 Пр и щит по углам стяжкой кроватной, используя саморезы с прессшайбой 4x16. Соединить стяжки кроватные с опорами посредством болтов.

Шаг 4.

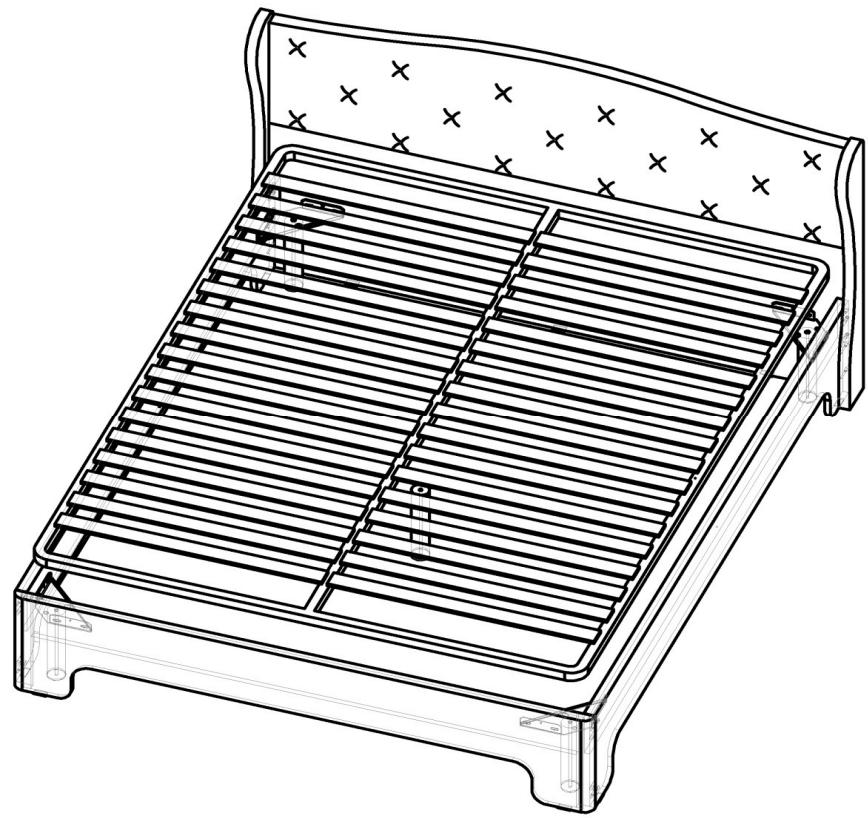

ШАГ 4. Положить ортопедическую решетку на стяжки кроватные и соединить болтом с опорой. При необходимости отрегулировать опору по высоте.